

07.07.2024

## **SICHERHEITSMITTEILUNG**

*Betrieb des FINSTERWALDER Paralock 3 Gleitschirmkarabiners  
in Verbindung mit Beschleunigersystemen*

Beim unverriegelten Betrieb des Paralock 3 ist es zu einer ungewollten Freigabe der Tragegurte gekommen. Locker hängende Seile des Beschleunigersystems haben sich so um den Auslöseknopf gelegt, dass beim anschließenden Betätigen des Beschleunigers der Schwenkhebel in Öffnungsstellung gedreht wurde. Der Vorfall hatte keine ernsten Folgen.

Sofern der Paralock 3 in Verbindung mit einem Beschleunigersystem betrieben wird, muss er ab sofort vor dem Start zusätzlich zur normalen Verriegelung auch gesperrt werden, es sei denn, es wurden Vorkehrungen getroffen, die ein Umschlingen des Auslöseknopfs während des Flugs ausschließen.

